# 广西灵山县七星木业有限公司扩建年产 5万 立方米胶合板项目一期工程竣工环境保护验 收监测报告表

建设单位:	广西灵山县七星木业有限公司
编制单位:	广西海之源环保科技有限公司

建设单位法人代表:

(盖章/签字)

编制单位法人代表:

(盖章/签字)

项目负责人: 蒋小坤

填 表 人:蒙 英

建设单位(盖章):广西灵山县七星木业木业 编制单位(盖章):广西海之源环保科技 有限公司 有限公司

电 话: 18894781015

电 话: 0777-2858556

传 真: /

传真: /

邮 编: 535427

邮 编: 535000

地 址:广西壮族自治区钦州市灵山县武利镇 地 址:中国(广西)自由贸易试验区钦

州港片区中马钦州产业园区智慧

钦廉林场武利工业园

园 6 号楼二楼

# 目 录

表一	项目概况	1
表二	项目建设内容	. 12
表三	环境保护设施	. 19
表四	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	. 25
表五	验收监测质量保证及质量控制	.30
表六	监测内容	.33
表七	验收监测结果及评价	.35
表八	验收监测结论及建议	.42

#### 附图:

附图 1 项目地理位置图;

附图 2 项目总平面布置图。

#### 附件:

附件 3 行政处罚决定书;

附件 4 钦州市生态环境局《关于广西灵山县七星木业有限公司扩建年产 5 万立方米胶合板项目环境影响报告表的批复》(钦灵环审〔2021〕53 号);

附件5固定污染源排放登记回执:

附件 6 项目危险废物处置协议;

附件 7 验收监测期间企业生产情况工况记录表;

附件 8 广西普祥监测科技有限公司《监测报告》(普祥监字 2112008 号);

附件9供需合同;

附件10回收协议。

附表:建设项目竣工环境保护"三同时"验收登记表。

# 表一 项目概况

建设项目名称	广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目一期工程					
建设单位名称	广西灵	山县七星木业有阳	艮公司			
建设项目性质	□新桑	建 ☑ 改扩建 □	技改			
建设地点	广西壮族自治区钦州 (地理坐标为: 东绍					
主要产品名称		胶合板				
设计生产能力	年产	立 5 万立方米胶合	板			
实际生产能力	年产2万立方米胶合板					
建设项目环评时间	2021年10月	开工建设时间	201	12年2月		
调试时间	2012 年 6 月 验收现场 监测时间 2021 年 12 月 8 日~9 日					
环评报告表审 批部门	软州市生态环境局					
环保设施 设计单位	广西海之源环保设备有限公司 施工单位 广西海之源环保设备有限公 司					
项目总概算	2000 万元	环保投资总概算	82 万元 比例 4.1%			
实际总概算	1000 万元	环保投资总概算	62 万元	比例	6.2%	

#### 1.1 验收工作由来

广西灵山县七星木业有限公司位于钦州市灵山县武利镇钦廉林场武利工业园,于 2012 年 2 月取得灵山县环境保护局《关于广西灵山县七星木业有限公司年产 3 万 m 较合板生产线建设项目环境影响报告表的批复》(灵环审字(2012)10 号);且 2016 年 5 月 11 日取得灵山县环境保护局《关于广西灵山县七星木业有限公司年产 30000m 较合板生产线建设项目竣工环境保护验收申请的批复》(灵环综验(2016)9 号)。建设单位已于 2020 年 3 月 17 日在全国排污许可证管理信息平台登记排污信息,登记编号为 914507215859834869001V。

2021年6月,钦州市生态环境局综合行政执法支队执法人员对现场进行检查发现,广西灵山县七星木业有限公司因未办理建设项目环境评价手续,擅自扩建1台4t/h蒸汽锅炉,违反《建设项目环境保护管理条例》第十九条"编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用"的规定。经钦州市生态环境局调查核实,处以罚款人民币柒仟叁佰元整(¥7300.00元)。因锅炉废气排放口颗粒物最高折算浓度为470mg/m³,超过《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中颗粒物最高允许排放浓度50mg/m³的8.4倍。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条"企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目,应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件;向大气排放污染物的,应当符合大气污染物排放标准,遵守重点大气污染物排放总量控制要求"的规定。经钦州市生态环境局调查核实,处以罚款人民币贰拾万元整(¥200000.00元)。总计罚款人民币贰拾万柒仟叁佰元整(¥207300.00元)。广西灵山县七星木业有限公司已于2021年12月缴清罚款(详见附件3)。

2021年10月,长沙众宇环保技术有限公司编制《广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目环境影响报告表》,该项目报告表于2021年11月取得钦州市生态环境局关于《广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目环境影响报告表的批复》(钦灵环审〔2021〕53号)。在取得环评批复之后,项目自2021年11月进行整改,完善各项环保措施,于2021年12月开始进行生产调试。扩建项目实际安装4t/h锅炉,一期工程(下称项目)年产2万立方米胶合板。

受业主单位委托,广西海之源环保科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收工作。2021 年12月广西海之源环保科技有限公司委托监测公司进行现场验收监测并出具监测报告,并依 据原环境保护部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环评报告表及审批决定等有关要求,安排人员到现场对该项目设施的设计建设和管理情况、运行情况等进行了全面的调查,对该项目产生的污染物排放现状、防治设施的处理能力及处理效果进行现场调查,并在此基础上编制了本项目竣工验收监测报告表。

#### 1.2 验收工作的组织

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的指导要求,建设单位牵头组织本项目的验收工作组,由建设单位、编制单位以及相关专家组成。


#### 1.3 验收范围


- (1)核查项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的"三同时"制度要求落实情况;
- (2)核查项目在试运行期间,环境影响报告文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况;
  - (3)调查分析项目在试运行期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响;
- (4)核实项目是否已落实环境影响报告及审批要求提出的环境保护预防、减缓和治理措施,是否全面落实做好相关环境保护工作。具体内容见下表 1-1。

表 1-1 项目主要验收内容一览表

验收项目	验收范围	验收内容
大气环境环保设施	废气防治设施	锅炉废气是否采用湿式静电除尘器,处理后的废气通过 35m 烟囱排放,排放浓度须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2 中燃煤锅炉污染物排放浓度限值要求;热压和贴面产生有机废气是否采用活性炭吸附装置,处理后的废气通过 15m 排气筒排放,排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的二级标准无组织排放监控浓度限值;锯边和砂光粉尘是否采用活性炭吸附装置,处理后的废气通过 15m 排气筒排放,排放浓度须符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的二级标准无组织排放监控浓度限值
水环境环 保设施	废水治理设施	是否设置有化粪池,场地周边是否设置有集水沟收集初期雨水,排入 初期雨水沉淀池
声环境环 保设施	厂区生产设备	项目是否采取隔声、降噪减振措施,厂界噪声是否达标
固体废物处置设施	边角料、粉尘、锅炉 灰渣、生活垃圾、废 活性炭、废胶水胶 渣、废机油、废油桶	边角料是否作锅炉燃料; 收集粉尘、锅炉灰渣是否作农肥使用; 生活垃圾是否交环卫部门处理、危险废物是否交由具有危废处置资质的单位处理

	1.4 验收监测报告形成过程
	本项目的验收工作主要包括验收监测工作和后续工作,其中验收监测工作分为启动、自
查、	编制验收监测方案、实施监测与检查、编制验收监测报告五个阶段。具体工作程序见图 1。

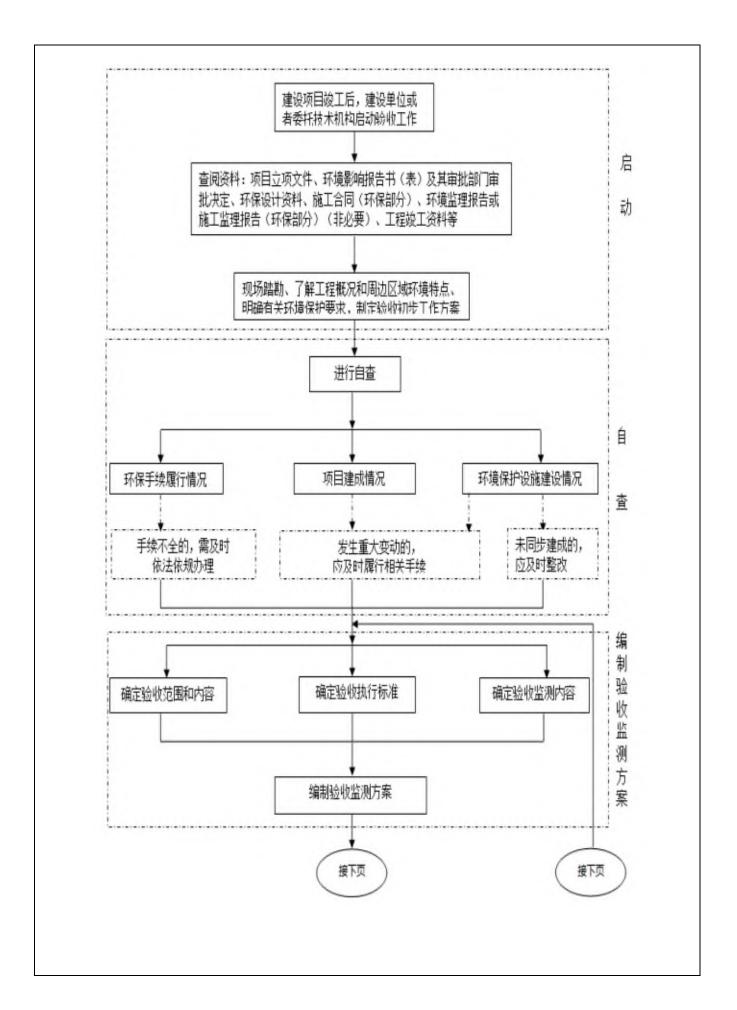

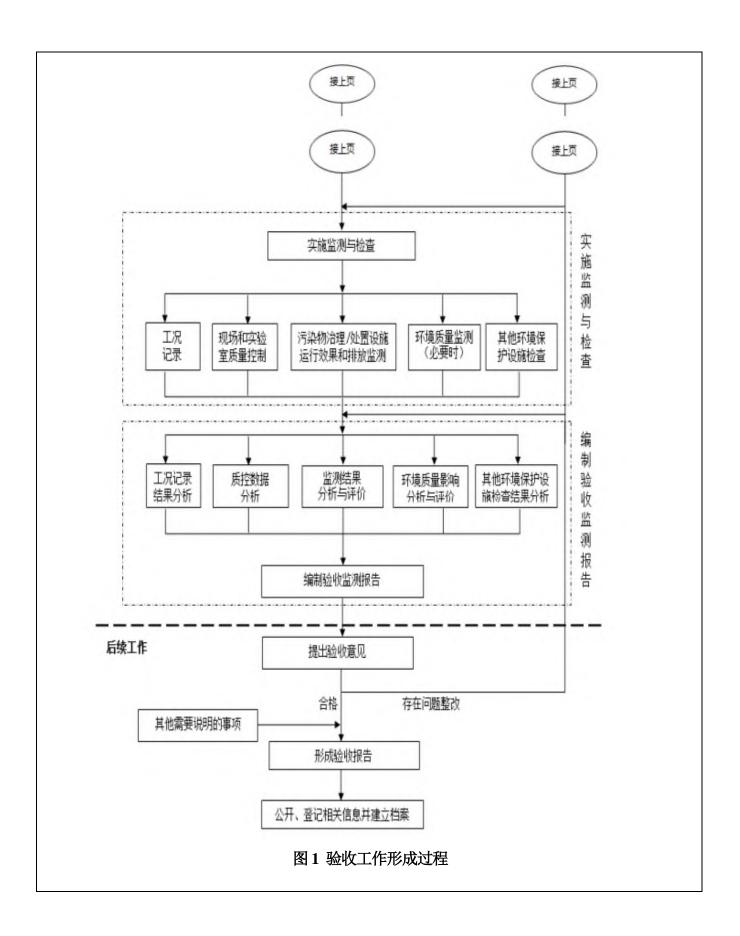

#### 1.5 法律法规

- (1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日);
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日);
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日):
- (4)《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日):
- (5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020年9月1日);
- (6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》(2018年12月29日);
- (7)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019年1月1日起施行);
- (8)《中华人民共和国突发事件应对法》(2007年11月1日施行);
- (9)《建设项目环境保护管理条例》(2017年10月1日起施行)。

#### 1.6 部门规章

(1)《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4号,2017年11月22日);

# 验收监测依据

- (2)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号, 2013年9月10日);
- (3)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号,2015 年4月2日);
- (4)《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》(环办环评函〔2020〕688号)。

#### 1.7 地方性法规、规章及规范性文件

- (1) 《广西壮族自治区环境保护条例》(2016年5月25日修订,自2016年9月1日起施行);
  - (2)《广西壮族自治区饮用水水源保护条例》(2017年5月1日施行);
  - (3)《广西壮族自治区大气污染防治条例》(2019年1月1日施行);
  - (4)《广西壮族自治区水污染防治条例》(2020年5月1日起施行);
- (5)《广西壮族自治区大气污染联防联控改善区域空气质量实施方案》(桂政办发〔2011〕143号,2011年8月3日);

#### 1.8 技术导则、规范

- (1)《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》(生态环境部 2018 年 第 9 号);
  - (2) 《环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016);
  - (3) 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018);
  - (4)《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018);
  - (5) 《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009);
  - (6)《环境空气质量手工监测技术规范》(HJ194-2017);
  - (7) 《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T55-2000);
  - (8) 《环境空气质量标准》(GB3095-2012);
  - (9) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008);
  - (10) 《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)。

#### 1.9 其他文件

- (1)长沙众宇环保技术有限公司《广西灵山县七星木业有限公司扩建年产 5 万立方米胶合板项目环境影响报告表》(2021年10月);
- (2) 钦州市生态环境局《关于广西灵山县唯安木业有限公司年产 5 万立方米 胶合板项目环境影响报告表的批复》(钦灵环审〔2021〕53 号);
  - (3) 建设单位其他文件材料;
  - (4) 广西普祥监测科技有限公司《监测报告》(普祥监字2112008号)。

#### 1.10 验收执行标准来源

验收执行标准来源于环评报告及环评批复确定的标准,在环评文件审批之后发布 或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目执行新规定有明确时限要求 的,按新规定执行。本项目验收执行标准与环评报告与环评批复文件一致。

#### (1) 环境空气质量

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标 准,甲醛参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D要求限 值,非甲烷总烃执行《大气污染物排放标准详解》中的一次值。详见下表。

表 1-1 环境空气质量二级标准(部分) 单位: μg/m³

验收 监测 评价 标 准、 标 号、 级 别、 限值

指标	取值时间	二级标准	执行标准
	年 均	60	
$SO_2$	24 小时平均	150	
	1 小时平均	500	
	年平均	40	
$NO_2$	24 小时平均	80	
	1 小时平均	200	
TSP	24 小时平均	300	
DM	年平均	70	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准
PM <sub>10</sub>	24 小时平均	150	~
DM	年平均	35	
PM <sub>2.5</sub>	24 小时平均	75	
0	日最大8小时平均	160	
$O_3$	1 小时平均	200	
CO	24 小时平	4 mg/m <sup>3</sup>	
СО	1 小时平均	10 mg/m <sup>3</sup>	
甲醛	1 小时平均	0.05 mg/m <sup>3</sup>	《环境影响评价技术导则 大气 环境》(HJ2.2-2018)附录 D
非甲烷总烃	1 小时平均	2mg/m <sup>3</sup>	《大气污染物排放标准详解》

#### (2) 水环境质量

项目区域地下水环境水质执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)的III类水 标准,详见表 1-2。

表 1-2 地下水环境质量标准表 (部分) 单位: mg/L (pH 值: 无量纲)

水质标准	pН	硝酸盐	亚硝酸盐	硫酸盐	氰化物	氨氮	总硬度
III类	6.5~8.5	≤20.0	≤1.00	≤250	≤0.05	≤0.50	≤450

项目区域地表水主要为大风江、武利江,水质执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中Ⅲ类水标准,详见表1-3。

表 1-3 地表水环境质量标准表 (部分) 单位: mg/L (pH 值: 无量纲)

水质标	示准	рН	溶解氧	化学需氧量	生化需氧量	总氮	氨氮	总磷
III类	7.Jr	6~9	≥5	≤20	≤4	≤1.0	≤1.0	≤0.2

#### (3) 声环境质量

项目位于工业园区范围内,厂界噪声执行《声功能环境质量标准》(GB3096-2008) 3 类区标准限值, 详见表 1-4。

表 1-4 声环境质量标准限值表(部分)

类 别	等效声级 L <sub>eq</sub>	昼间	夜间
3 类	dB (A)	65	55

## 1.4 排放标准

#### (1) 废气

项目营运期工艺废气中有组织排放的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃执行《大气污染 物综合排放标准》(GB 16297-1996)表 2 中二级标准(VOCs 参考非甲烷总烃),无 组织排放的颗粒物、甲醛、非甲烷总烃在厂界外执行《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996) 中表 2 中无组织排放监控浓度限值(VOCs 参考非甲烷总烃),无组织 |排 放 的 非 甲 烷 总 烃 在 厂 区 内 执 行 《 挥 发 性 有 机 物 无 组 织 排 放 控 制 标 准 》 (GB37822-2019) 排放限值, 详见表 1-5、1-6。

表 1-5 大气污染物综合排放标准限值表

污染物	最高允许排放	最高允许排放速率(kg/h)		无组织排放监控浓度限制 (mg/m³)	
130013	浓度(mg/m³)	排气筒高度(m)	二级	监测点	浓度值
颗粒物	120	15	3.5	周界外浓度最高点	1.0
甲醛	25	25 15		周界外浓度最高点	0.2
非甲烷 总烃	120	15	10	周界外浓度最高点	4.0

表 1-6 挥发性有机物无组织排放控制标准表 单位:mg/m³						
污染物 排放限值		限值含义	无组织排放监控浓度限值			
NMHC	10	监控点处 1h 平均浓度值	在厂房外设置监控点			
	30	监控点任意一次浓度值	在 <i>一方介</i> 以且监拴总			

项目锅炉烟气的排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271—2014)中新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值,详见表 1-7。

表 1-7 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表 2(部分摘录)

序号	污染物项目	燃煤锅炉限值	污染物排放监控位置
1	颗粒物	$50 \text{mg/m}^3$	
2	二氧化硫	$300 \text{mg/m}^3$	烟囱或烟道
3	氮氧化物	$300 \text{mg/m}^3$	
4	烟 黑度(林格曼黑度,级)	≤1	烟囱排放口

#### (2) 废水

项目营运期生产过程中无废水产生。生活污水经三级化粪池处理达标后,外排入园区污水处理厂。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中的三级标准,详见表1-8。

表 1-8 水污染物排放限值一览表 单位: mg/L (无量纲)

	污染物指标	pH 值	$COD_{Cr}$	$BOD_5$	SS	动植物油	氨氮
Ξ	三级排放标准限值	6~9	500	300	400	100	/

#### (3) 噪声

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准限值,详见表 1-9。

表 1-9 工业企业厂界环境噪声排放限值一览表

类别	等效声级 Leq	昼间	夜间
3 类	dB (A)	65	55

#### (4) 固体废物

- (1)一般工业固体废物的管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《中华人民共和国固体废物污染物环境防治法》中的有关规定。
  - (2) 危险废物贮存、收集以及处理应执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关要求。

## 表二 项目建设内容

# 2.1 工程建设内容

#### (1) 项目地理位置

项目位于广西壮族自治区钦州市灵山县武利镇钦廉林场武利工业园,地理坐标:东经109°10′6.795″,北纬22°8′34.281″,具体地理位置详见附图 1。

#### (2) 项目总平面布置

项目厂房从西南往东北方向依次布设原料区、刮灰机、冷压机、砂光机、成品区等。 厂区设置1个出入口,方便物料出入。生产车间内根据工艺流程依次布置生产设备,工艺流程布置合理、顺畅、物料运输短捷,节省能源。总体来说,项目平面布置基本合理,项目平面布置详见附图2。

#### (3) 项目周边敏感点情况

名称 保护对象 相对厂址方位 相对厂址距离/m 保护内容 保护级别 《环境空气质量标准》 5-6户沿路散户 约20人 东北面 1 270 (GB3095-2012)中的二级标准 《地表水环境质量标准》 伯劳镇沙埠江饮用 西面 3050 水水源保护区 (GB3838-2002) III类标准

表2-1 主要环境保护目标

# 2.2 原有工程项目基本情况

#### (1) 原有工程建设基本情况

广西灵山县七星木业有限公司年 3 万 m³ 胶合板生产线建设项目建设执行了国家环境影响评价制度,并按环评文件及批复要求基本落实了环境保护"三同时"和试生产制度,环保验收资料齐全,符合验收条件。2016 年 5 月 11 日,根据验收监测结果和现场核查意见以及国家有关法律法规的规定,灵山县环境保护局批准《广西灵山县七星木业有限公司年 30000m³ 胶合板生产线建设项目竣工环境保护验收申请》,准予该项目正式投入生产。

#### (2) 原有工程项目存在的环保问题以及整改情况

根据现场调查,原有工程主要存在问题以及整改情况见下表:

# 2 2	主要存在问题和整改情况
表 2-2	土安什住问趔州餐以頂仉

类别	存在问题	整改建议	验收整改完成 情况
1	锅炉烟囱高度为 17m, 不满足要求《锅炉 大气污染特排放标准》(GB13271-2014) 最低高度(35m)要求。	根据《锅炉大气污染物排放标准》 (GB 13271-2014)要求,将锅炉 烟囱加高至 35m。	已整改完成
2	锅炉采用水浴除尘措施不满足《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953-2018)污染防治措施要求。	将水浴除尘设施拆除,新增一台 湿式静电除尘器。	己整改完成
3	热压工段废气直接排放,未设置净化装置,不满足《排污许可证申请与核发技术规范 人造板行业》(HJ 1032-2019)中热压工 段应采用相关净化技术要求。	根据《排污许可证申请与核发技术规范 人造板行业》(HJ 1032-2019)相关要求,拟在热压工段新增集气罩及配套活性炭吸附装置,废气经15m排气筒排放。	己整改完成

# 2.3 扩建项目基本情况

## (1) 建设内容

本扩建项目不新增厂房,在原厂房进行扩建,扩建生产线建筑面积  $2000 m^2$ 。原项目年产胶合板 3 万  $m^3$ ,扩建项目增加产能 5 万  $m^3$  后,形成年产 8 万  $m^3$  胶合板。扩建项目一期工程具体建设内容见下表。

表 2-3 项目建设内容一览表

序 号	分类	建设 名称	原有工程建设内容	环评预估建设内容	实际建设内容	落实情况
1	主体工程	生产厂房	1F, 建筑面积 7000 m², 设置 1 条生产线	1F, 于现有厂房进行 扩建, 扩建生产线建 筑面积 2000 m²	1F,建筑面积 9000m²,密闭厂房, 设置原料区、热压工 序、贴面工序等	己落实
2	辅助 工程	锅炉 房	建筑面积 200m²,2t/h 锅炉 <sup>,</sup>	1F,蒸汽锅炉吨位 8t/h,燃料为木材	1F,蒸汽锅炉吨位 4t/h,燃料为木材	已落实
3	公用 工程	供热	由 1 台 2t/h 的蒸汽锅炉 供热,燃料为木材	拆除现有工程 1 台 2t/h 生物质锅炉 设 置 1 台 8t/h 蒸汽锅炉	设置 1 台 4t/h 蒸汽锅炉	已落实
4	环保 工程	废气 处理 措施 废水	锅炉废气:水浴除尘+烟囱、锯边及砂光废气:布袋除尘+排气筒、调胶、涂胶、压合废气:车间通风	锅炉废气:湿式静电 除尘器+35m烟囱; 热压贴面工序:活性 炭活性吸附装置 +15m排气;锯边砂 光工序:布袋除尘器 +15m排气筒	锅炉废气:湿式静电除尘器+35m烟囱;热压贴面工序:活性炭光氧一体机+15m排气筒;锯边砂光工序:旋风除尘布袋除尘器+15m排气筒	已落实
		及水 处理 措施	三级化粪池	化粪池(10m³),雨 水沉淀池(50m³)	化粪池(10m³)	己落实

			续表 2-3	项目建设内容一览	表	
序号	分类	建设 名称	原有工程建设内容	环评预估建设内容	实际建设内容	落实情况
	环保	噪声 防治 措施	优选设备、优化布局, 隔声、减振等降噪措施	优选设备、消声、减 振等降噪措施	优选设备、消声、减 振等降噪措施	已落实
4	工程	固废 处置 措施	一般固废贮存间、危 险废物暂存间、垃圾 收集装置	一般工业固废暂存点 (10m²)、危废暂存 间(2m²)、生活垃 圾收集装置	一般工业固废暂存点 (10m²)、危废暂存 间(2m²)、生活垃 圾收集装置	已落实

## (2) 排污许可证申领情况

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》,本项目属于"十五、木材加工和木、竹、藤、棕、草制造业 20"中"33 人造板制造 202"中的"其他",项目属于实施排污许可登记管理的行业,因此本项目不需要申请排污许可证,只进行排污登记管理(详见附件 5)。

# (3) 主要生产设备

本项目环评报告表预估设备情况与实际安装设备情况详见下表。

表 2-4 项目主要生产设备一览表

	环评报告表预估证	<b>设备情况</b>	实际安装设征	目本上正述 林	
序号	设备名称	数量(台)	设备名称	数量(台)	是否与环评一致   
1	预压机	8	预压机	4	实际用量较环评 预估的少
2	热压机	8	热压机	4	实际用量较环评 预估的少
3	砂光机	1	砂光机	1	一致
4	锯边机	1	锯边机	1	一致
5	锅炉(8t/h)	1	锅炉(4t/h)	1	一致
6	过胶机	6	过胶机	3	实际用量较环评 预估的少
7	变压器	2	变压器	2	一致
8	叉车	4	叉车	2	实际用量较环评 预估的少
9	抓车	1	抓车	1	一致
10	中拼机	1	中拼机	1	一致
11	斜磨机	1	斜磨机	1	一致
12	风机	3	风机	3	一致

#### (4) 主要原辅材料消耗

项目主要原辅材料及用量详见表 2-5。

表 2-5 主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序	环评报	环评报告表预估原料		京使用原料	且不上花迹。林
号	名称	年耗量	名称	年耗量	是否与环评一致
1	单板	87000 立方米	单板	35000 立方米	实际用量较环评预估的少
2	脲醛树脂	1500 吨	脲醛树脂	1000 吨	实际用量较环评预估的少
3	面粉	400 吨	面粉	300 吨	实际用量较环评预估的少
4	面纸	100 万张	面纸	60 万张	实际用量较环评预估的少
5	木材	4287 吨	木材	3500 吨	实际用量较环评预估的少
6	水	6750m <sup>3</sup> /a	水	5500m <sup>3</sup> /a	实际用量较环评预估的少
7	电	52.5 万 kW h/a	电	45万 kW h/a	实际用量较环评预估的少

#### (5) 水平衡

本项目用水主要为生活用水及锅炉用水,生活用水量为4.5 m³/d , 1350m³/a, 锅炉用水量为10m³/d, 用水来源为市政给水管网供水系统供给。

#### ①锅炉用水

项目湿式静电除尘用水量为 10m³/d,除尘废水经沉淀池沉淀后回用于除尘系统,蒸发量为 2.5m³/d,循环用水量为 7.5m³/d。通过自来水补给。

#### ②生活用水

项目生活污水主要来源于员工和往来人员。根据项目实际调试运行情况可知, 扩建项目职工生活用水量为4.5m³/d, 1350m³/a。生活污水产生量约为3.6m³/d, 1080m³/a。

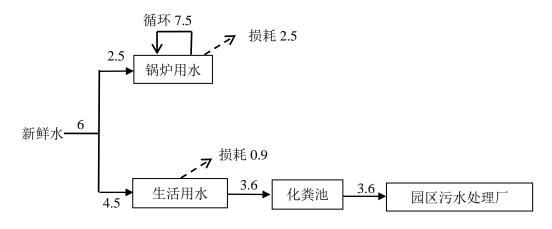


图2-1 项目水平衡图m ¾d

#### (6) 劳动定员及工作制度

劳动定员: 扩建项目新增劳动定员 50人, 其中 20人在厂内住宿; 扩建项目建成后全

厂劳动定员总人数为250人,住宿总人数为70人。

工作制度:每天1班制,每班8小时(昼间生产),年生产300天。 劳动定员与工作制度与项目环评阶段一致无变更。

# 2.4 项目主要工艺

(1) 项目生产工艺流程及产污环节图,详见下图。

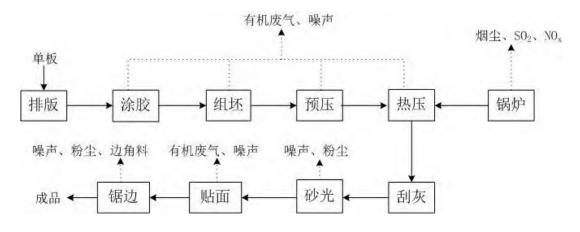


图 2-2 胶合板生产工艺流程图及产污环节

工艺流程简析:

排版:将单板进行整理、修补、拼接。

涂胶、组坯:涂胶后的单板平叠在移送台上陈化 10~15min 后,通过涂胶机将一定量的 胶粘剂均匀涂于单板表面,使用台式组坏车进行组胚,将涂有单板叠在一起。

预压:为了提高板坯的初粘度使之成为结实可移动而不散坯的板坯,在冷压机中进行 预压。预压对板坯只压不加热,没有使板坯中的胶料固化。板坯预压时间约 25min。板坯 装车高度大于冷压机的行程,板坯堆放在压板中央。

热压:冷压后的板坯进入热压机进行热压,热压温度控制在 102~105℃左右,热压时间按理论厚度计每毫米 50~60 秒受压时间,单位压力 1.2MPa~1.4Mpa。供热方式:蒸汽锅炉供热,本项目配备一台 8t/h 的蒸汽锅炉。

刮灰: 刮灰工序目的是清除板材表面上的毛刺、油污灰尘等,使板材的附着力提高。

砂光:砂光是使板材表面光滑同时增加了表面的强度,厚度均匀一致。

贴面:将砂光好的胶合板铺上三聚氰胺浸渍纸,采用互补错层方式进行拼接和修补,使胶合板更牢固,然后通过一定温度和压力的热压机进行适当时间的热压,使板材及三聚氰胺浸渍纸牢固的粘合起来。

锯边:锯边对热压后的胶合板坯进行规格锯。胶合板坯锯边时应以组坯时两条紧边作

基准。横锯还可以以锯纵边作为辅助基准边。板坯纵横锯时尽量不出毛边板,板的垂直度不得超过 0.8mm/m。砂光和打磨是使板材表面光滑同时增加了表面的强度,厚度均匀一致。

检验、成品:锯边工序完成后对胶合板进行检验,合格的即为成品。不合格的则进行补修。

本项目运营期间产生的污染物包括锅炉烟尘、有机废气、粉尘、设备噪声、生活污水 等,与项目环评阶段一致无变更。

#### (2) 项目变动情况

根据生态环境部 2020 年 12 月 13 日发布的《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》 (环办环评函(2020)688号)文中有关规定,重大变动清单如下表:

表 2-6 污染影响类建设项目重大变动清单(试行)

序号	污染影响类建设项目重大变动清单	项目情况	是否属 于重大 变动			
1	建设项目开发、使用功能发生变化的	本项目性质为新建项目,项目开发、使 用功能未发生变化。	否			
2	生产、处置或储存能力增大 30%及以上的	本项目分期验收,一期年产 2 万 m³ 胶 合板,生产能力减小。	否			
3	生产、处置或储存能 增大,导致废水第一类 污染物排放量增加的	未增加废水污染物排放量。	否			
4	重新选址;在原厂址附近调整(包括总平面布置变化)导致环境防护距离范围变化且新增敏 感点的	项目选址及总平图不变。	否			
5	物料运输、装卸、贮存方式变化,导致大气污 染物无组织排放量增加 10%及以上的	项目物料运输、装卸、贮存方式未发生 变化。	否			
6	位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致相应污染物排放量增加的(细颗粒物不达标区,相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物;臭氧不达标区,相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物;其他大气、水污染物因子不达标区,相应污染物为超标污染因子);位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大,导致污染物排放量增加10%及以上的	项目位于达标区,项目生产、处置或储存能力不变,污染物排放量不增加。	否			
7	新增产品品种或生产工艺(含主要生产装置、设备及配套设施)、主要原辅材料、燃料变化,导致以下情形之一:①新增排放污染物种类的(毒性、挥发性降低的除外);②位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的;③废水第一类污染物排放量增加的;④其他污染物排放量增加 10%及以上的。	本项目生产工艺、主要原辅材料、燃料 未发生变化。	否			

续表 2-6	污染影响类建设项目重大变动清单	(试行)
-X-1X-2-U		/ KPV IJ

序号	污染影响类建设项目重大变动清单	项目情况	是否属 于重大 变动
8	废气、废水污染防治措施变化,导致第7条中所列情之一(废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外)或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的	本项目热压及贴面废气处理由原设计的"活性炭吸附装置+15m高排气筒达标排放"变更为"活性炭光氧一体机+15m排气筒达标排放";锯边砂光粉尘由原设计的"布袋除尘器+15m高排气筒达标排放"变更为"旋风除尘+布袋除尘器+15m排气筒达标排放";热压及贴面废气处理措施的处理效率与环评阶段基本一致;锯边砂光粉尘处理措施的处理效率较环评阶段处理效率更高。	否
9	新增废水直接排放口;废水由间接排放改为直接排放;废水直接排放口位置变化,导致不利环境影响加重的	项目未新增废水排放口,排放方式、 位置均不变。	否
10	新增废气主要排放口(废气无组织排放改为有组织排放的除外);主要排放口排气筒高度降低 10%及以上的	项目未新增废气排放口,排放筒高度 不变。	否
11	噪声、土壤或地下水污染防治措施变化,导致 不利环境影响加重的	项目噪声、土壤或地下水污染防治措 施不变。	否
12	固体废物利用处置方式由委托外单位利用处 置改为自行利用处置的(自行利用处置设施单 独开展环境影响评价的除外);固体废物自行 处置方式变化,导致不利环境影响加重的	项目固体废物利用处置方式未发生变 化,能有效得到处理。	否
13	事故废水暂存能力或拦截 施变化,导致环境 风险防范能力弱化或降低的	项目事故废水暂存能力或拦截设施不变。	否

综上,项目性质、规模、地点、工艺流程及环保措施与环评报告表及审批意见基本一致。本项目热压及贴面废气处理由原设计的"活性炭吸附装置+15m 高排气筒达标排放"变更为"活性炭光氧一体机+15m 排气筒达标排放"; 锯边砂光粉尘由原设计的"布袋除尘器+15m 高排气筒达标排放" 变更为"旋风除尘+布袋除尘器+15m 排气筒达标排放"; 热压及贴面废气;锯边砂光粉尘处理措施的处理效率较环评阶段处理效率更高。无重大变动的情况。

## 表三 环境保护设施

主要污染源、污染物处理和排放:

#### 3.1 废水及治理措施

项目营运期废水主要为生活污水。

#### (1) 生活污水

扩建项目生活污水排放量为 1080m³/a, 生活污水主要污染因子为 COD、BOD<sub>5</sub>、氨氮、SS 等。根据监测结果, 生活污水经化粪池处理后主要污染因子 COD、BOD<sub>5</sub>、氨氮、SS 产生最高浓度分别为 62 mg/L、25.6mg/L、20.3mg/L、42mg/L,均满足《污水综合排放标准》(GB8979-1996)表 4 中三级标准, 达标后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准中的 A 标准后排放至武利江。

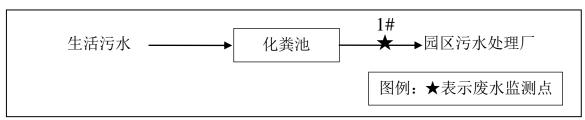


图 3-1 生活污水处理工艺流程图



化粪池

图 3-2 生活污水治理设施图

#### 3.2 废气及治理措施

项目产生的废气主要为蒸汽锅炉烟气、热压及贴面废气、锯边砂光粉尘、食堂油烟, 无组织产生的废气主要为调(施)胶工序的废气、未完全收集的热压及贴面废气、未完全收集锯边砂光粉尘、物料运输扬尘及原木旋切成单板产生的粉尘等。

治理措施:

①锅炉烟气:

项目锅炉采用木柴作为燃料,燃烧会产生一定量的烟气,主要污染物为烟尘、SO<sub>2</sub>、 氮氧化物,锅炉烟气采用湿式静电除尘处理后由风机经 1 根 35m 高烟囱排放。

#### ②有机废气

项目生产过程中产生的有机废气主要来自板材热压工序及贴面工序。热压工序废气中主要污染因子为甲醛、VOCs、颗粒物,由于本项目生产胶合板的主要原料为桉木、单板,为片状物体,其热压过程的颗粒物产生量小,又经活性炭吸附装置吸附后排放量很小,对周围大气环境影响小;项目贴面工序使用三聚氰胺浸渍纸进行板材贴合,其贴合温度在120~200°C之间,远低于分解温度,故项目在贴合过程中仅将三聚氰胺胶融化,并未分解,产生极少量的有机废气。

项目在热压机上方安装集气罩,将废气收集经活性炭光氧一体机处理后再通过高 15m 的排气筒 1#进行排放。

#### ③粉尘

项目在厂房内设置有锯边及砂光工序,胶合板生产过程中锯边及砂光工序均有粉尘产生,项目将锯边机及砂光机设置安装集气罩,并设置旋风除尘器+布袋除尘器进行处理锯边及砂光粉尘,经处理后由15m高的排气筒2#排放。

#### ④食堂油烟废气

项目产生的油烟经过设置的油烟净化器处理。

#### ⑤无组织废气

项目在调(施)胶及预压工序残留少量游离甲醛及 VOCs; 热压工序及贴面工序上 未能被收集有机废气; 未完全收集锯边砂光粉尘、物料运输扬尘及原木旋切成单板产生 的粉尘全部以无组织逸散在车间中无组织排放,加强车间通风进行控制。外排无组织粉 尘量较少, 经自然稀释后对环境影响不大。



布袋除尘器(2#排气筒)



旋风除尘器(2#排气筒)





活性炭光氧一体机(1#排气筒)

静电除尘器(3#排气筒)

图3-3 项目废气处理设施

#### 3.3 噪声治理措施

项目生产过程中的噪声源主要有热压机、冷压机、过胶机、锯边机、砂光机等,通过合理布置产噪设备,避免噪声叠加影响;高噪声设备尽量往车间中心地带布置,同时对高噪音设备采取适当减振和安装隔声罩等措施,噪声可达标排放。运输车辆噪声属于非稳态噪声源,本项目运输车辆噪声通过采取改善路面结构、加强管理及禁止鸣笛等措施后可得到有效的控制。根据监测结果显示,项目东、南、西、北面厂界昼间噪声值范围为57.1~58.6dB(A),夜间噪声值范围为46.3~47.5dB(A),满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。因此,噪声对周围环境影响不大

#### 3.4 固体废物

根据实际生产情况,本项目产生的固体废弃物主要有一般工业固废(边角料、收集粉尘、蒸汽锅炉灰渣)、危险废物(废活性炭、废胶水胶渣等)和职工生活垃圾,具体产生情况如下:

#### (1) 一般工业固废

#### ①边角料

项目每年可产生约 1925t/a 边角废料,边角废料外售(详见附件9)。

#### ① 收集粉尘、锅炉灰渣

本项目粉尘收集总量为85.34t/a,项目蒸汽锅炉炉渣产生量为34.30t/a。项目收集的粉尘和锅炉灰渣收集后由当地农民运走作为肥料(详见附件10)。

#### (2) 生活垃圾

项目共有员工 30 人,生活垃圾产生量为 3.3t/a。生活垃圾统一收集委托当地环卫部门定期清运。

#### (3) 危险废物

#### ①废活性炭

项目活性炭吸附的甲醛、VOCs 的量为 1.788t/a,根据《简明通风手册》活性炭吸附量为 0.25kg(有机废气)/kg(活性炭),活性炭吸附装置中的活性炭应在达到吸附饱和度达到 80%时更换,则活性炭吸附装置的废活性炭量为 8.94t/a。废活性炭委托有资质的单位处理。

#### ②废胶水胶渣

项目涂胶机在生产运行中,会有少量胶水附在涂胶机两端或滴落在涂胶机台座上, 凝固形成胶渣。为保证涂胶机正常运转,需每天清理凝固的胶渣。本项目废胶水胶渣产 生量约为 0.9t/a。废胶水胶渣委托有资质的单位处理。

#### ③废机油、废油桶、废手套等

项目机械设备多,设备维修时产生少量含油抹布、棉纱及废机油、废油桶等危险废物。经类比调查,含油抹布等产生量约 0.5t/a,根据《国家危险废物名录》(2021 版),废弃的含油抹布、劳保用品已列入危险废物豁免清单,豁免环节为全部环节,豁免条件为混入生活垃圾,全过程不按危险废物管理,因此废抹布、棉纱与生活垃圾一起交由环卫部门处理。废机油、废油桶产生量约 2t/a,不得随意丢弃,集中收集至危废暂存点暂存后,定期交由具有危险废物处置资质的单位处理。

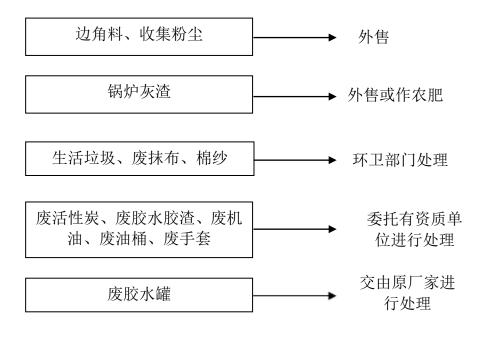


图 3-4 项目固体废物处理工艺流程图





危废暂存间

生活垃圾桶

- 3.5 环保投资及"三同时"落实情况
- 1.项目实际总投资 1000 万元, 其中环保投资 62 万元, 占总投资 6.2%, 项目实际环境保护投资见下表。

		环评阶段预估环评投资		实际环评投资	
找	及资项目	环保投资内容	环保估算 (万元)	环评投资内容	环保估算 (万元)
-	废气处理 措施	1 套湿式静电除尘器+烟 囱; 1 套活性炭吸附装置 +排气筒; 1 套布袋除尘 器+排气筒	60	1套湿式静电除尘器 +烟囱、1套旋风除尘 +布袋除尘器+排气 筒、1套活性炭吸附 装置+排气筒	40
791	降噪措施	隔音减振措施	2	隔音减振措施	2
其他			20	环境影响报告表编 制、环境管理与监测、 环境保护设施验收等	20
	合计		82	/	62

表 3-1 实际环保投资情况说明

#### 2.环境保护"三同时"落实情况

根据《中华人民共和国环境保护法》规定,建设项目污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行,而污染防治设施建设"三同时"验收是严格控制污染源和污染物排放总量、遏制环境恶化趋势的有力措施。

该项目进行了环境影响评价工作,并严格执行"三同时"制度,落实了环评报告表及 其批复提出各项环保措施。规范环境保护管理工作,开展环保设备运转情况的定期检查 工作,保证环保设施正常、稳定运行。

表 3-2 环保设施环评、初步设计、实际建设情况一览表					
验收	污染物		环保设施		落 情
项目	行架初	环评	设计	实际建设	况
废水	生活污水	经化粪池处理后满足 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准,排 入园区污水处理厂	经化粪池处理后满足 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准,排 入园区污水处理厂	经化粪池处理后满足 《污水综合排放标 准》(GB8978-1996) 表4中的三级标准,排 入园区污水处理厂	己落实
	锅炉烟气	设置烟囱,废气经湿 式静电除尘器处理后 经烟囱排放	设置烟囱,废气经湿 式静电除尘器处理后 经烟囱排放	设置烟囱,废气经湿 式静电除尘器处理后 经烟囱排放	己落实
废气	有机废气	设置排气筒,废气经 活性炭吸附装置处理 后经排气筒排放	设置排气筒,废气经 活性炭吸附装置处理 后经排气筒排放	设置排气筒,废气经 活性炭光氧一体机处 理后经排气筒排放	己落实
	粉尘	设置排气筒,废气经 布袋除尘器处理后经 排气筒排放	设置排气筒,废气经 布袋除尘器处理后经 排气筒排放	设置排气筒,废气经 旋风除尘+布袋除尘 器处理后经排气筒排 放	已落实
噪声	设备噪声	选用低噪声设备,采 取消声减震、隔音等 措施	选用低噪声设备,采 取消声减震、隔音等 措施	选用低噪声设备,采 取消声减震、隔音等 措施	己落实
米户	机动车噪 声	加强管理,采取限速 行驶,制止鸣笛等措 施	加强管理,采取限速 行驶,制止鸣笛等措 施	加强管理,采取限速 行驶,制止鸣笛等措 施	己落实
	边角料	作锅炉燃料	作锅炉燃料	外售	己落实
	收集粉尘、 锅炉灰渣	外售或作农肥使用	外售或作农肥使用	作农肥使用	己落实
固体废物	生活垃圾、 废机油、废 油桶、含油 抹布等	由环卫部门统一收集 处理	由环卫部门统一收集 处理	由环卫部门统一收集 处理	已落实
	废胶水罐	交由原厂家进行处理	交由原厂家进行处理	交由原厂家进行处理	己落实
	危险废物	暂存在危废暂存间, 由具有危废处置资质 的单位进行回收处置	暂存在危废暂存间, 由具有危废处置资质 的单位进行回收处置	暂存在危废暂存间, 由具有危废处置资质 的单位进行回收处置	已落实

## 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

#### 4.1 建设项目环评报告表主要结论

表 4-1 建设项目环境影响报告表主要结论

类型	环评结论
大气环境影 响分析结论	项目营运期主要大气环境影响为蒸汽锅炉烟气、热压及贴面废气、锯边砂光粉尘排放影响。建议:①蒸汽锅炉烟气经湿式静电除尘器处理后由风机引至烟囱排放;②热压工序及贴面工序废气经活性炭吸附装置处理后再通过排气筒进行排放;③锯边及砂光工序粉尘设置布袋除尘器进行处理后由排气筒排放;④未完全收集的调胶及预压废气、热压及贴面废气、锯边砂光粉尘全部以无组织逸散在车间中无组织排放,加强车间通风进行控制。在采取上述措施后,项目营运期对周边大气环境影响不大。
水环境影响 分析结论	项目无生产废水,主要为员工生活污水。生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准中的 A 标准后排放至武利江。项目污水处理措施合理可行。
声环境影响 分析结论	拟建项目噪声主要为过胶机、热压机等,其噪声源强为75~90dB(A),经采取对设备采用防振基础,并加强对设备的日常保养和维修工作后,项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求,对区域声环境的影响不大。
固体废物环 境影响分析 结论	项目营运期产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和职工生活垃圾。项目边角废料作锅炉燃料;除尘器收集粉尘、锅炉灰渣收集后外售或作农肥使用;生活垃圾集中收集后,交由环卫部统一清运处理;废活性炭、废胶水胶渣、机械维修过程产生的废机油、废油桶等交由具有危废处置资质的单位进行回收处置;废弃的含油抹布、劳保用品已列入危险废物豁免清单,豁免环节为全部环节,豁免条件为混入生活垃圾,全过程不按危险废物管理,与生活垃圾一起交由环卫部门处理;废胶水罐交由原厂家进行处理。
评价综合结论	该项目符合国家各项政策要求;产生的污染物经治理达标后,对区域环境影响较小。项目的建设可实现经济效益、环境效益和社会效益统一协调发展。从环保角度分析,项目建设可行。

#### 4.2 钦州市生态环境局审批意见

对照钦州市生态环境局文件《关于广西灵山县七星木业有限公司扩建年产 5 万立方 米胶合板项目环境影响报告表的批复》(钦灵环审〔2021〕53 号)的要求如下:

该项目(广西投资项目在线审批监管平台项目代码:2108-450721-07-01-428075)拟建于广西壮族自治区钦州市灵山县武利镇钦廉林场武利工业园。本项目主要建设内容为将现有 2t/h 生物质锅炉拆除,新增一台 8t/h 生物质锅炉,并配套相关环保设施。扩建规模为年产 5 万 m³ 胶合板,扩建后全厂规模为 8 万 m³ 胶合板。我局同意你公司按照《报告表》中所列建设项目的性质、地点、生产工艺、规模、环境保护措施及下述要求进行项目建设。

- 二、你公司应落实报告表提出的以下环境保护工作:
- (一)施工期加强管理项目施工场地,定时洒水除尘,运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶,严禁使用报废车辆和淘汰设备。施工期生活污水依托现有化粪池处理达

到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准,后排入园区污水处理厂处理。 合理安排施工计划和施工机械设备组合,选用高效低噪声施工机械,加强机械设备的维护。施工人员生活垃圾及设备包装经分类后,设备包装外卖废旧回收站,生活垃圾由环卫部门集中清运处理。

- (二)落实大气污染防治措施。本项目设置的 8t/h 蒸汽锅炉烟气经湿式静电除尘器处理后由风机引至 35m 高的烟囱(DA004)高空排放,需达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。热压及贴面废气采用集气罩收集经活性炭吸附装置处理后通过 15m 高的 1#排气简进行排放;锯边及砂光工序粉尘采用集气罩收集经布袋除尘器处理后由 15m 高的 3#排气简排放。热压及贴面废气、锯边及砂光工序粉尘有组织排放需达到《大气污染物综合排放标准》
- (GB16297-1996)表 2 中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求。本项目厨房油烟经油烟净化器处理后由排烟管道引至楼顶高空排放,需满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求。
- (三)按照"雨污分流"原则建设排水系统。锅炉软水制备产生的尾水统一收集至雨水沉淀池后用于厂区洒水降尘;本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 中的三级标准后排入园区污水处理厂,再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002))一级标准中的 A 标准后排入武利江。
- (四)本项目营运期采用低噪声设备,在基础上采取减振、消音、建筑隔声等降噪措施,项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值要求。
- (五)各种固体废弃物分类收集、按质处理。项目营运期木材边角废料用作锅炉燃料;除尘器收集的粉尘、锅炉灰渣外售或作农肥使用;废活性炭、废胶水胶渣、废机油及废油桶等危险废物经收集贮存于危废暂存间,定期交由具有危险废物处置资质的单位处理。废抹布、棉纱与生活垃圾一起交由环卫部门统一处理。
- (六)加强风险事故防范意识,制定突发环境事件应急预案,落实环境风险防范措施。
- 三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后,按规定开展项目竣工环境保护验收工作。

#### 4.3 审批部门审批决定及落实情况

# (1) 报告表环保措施落实情况

验收监测期间,对该项目环评报告表提出的环保措施落实情况进行检查,检查结果详见表 4-2。

表 4-2 环评报告表环保措施落实情况

验收	};=	环保设施		
项目	污染物	环评阶段	实际建设	情况
废水	生活污水	生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准中的A标准后排放至武利江。	根据监测结果显示,生活污水经化粪池 处理后排入园区污水处理厂处理,排放 废水中各污染因子均满足《污水综合排 放标准》(GB8978-1996)表4中的三 级标准。	已落实
热压及产生的	锅炉废气	项目锅炉废气经湿式静电除尘器处理后经烟囱排放,满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中燃煤锅炉污染物排放浓度限值要求。	项目锅炉废气经湿式静电除尘器处理 后经烟囱排放,根据监测结果,锅炉废 气外排浓度满足《锅炉大气污染物排放 标准》(GB13271-2014)表2中燃煤锅 炉污染物排放浓度限值要求。	己落实
	热压及贴面 产生的有机 废气	有机废气经活性炭吸附装置处理后通过排气筒进行排放,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求。	有机废气经活性炭光氧一体机处理 后通过排气筒进行排放,根据监测结 果,有机废气外排浓度满足《大气污 染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中的最高允 许排放浓度和最高允许排放速率的 要求,厂界各污染物浓度满足《大气 污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)无组织排放监控 浓度限值。	己落实
	锯边砂光粉 尘	锯边机及砂光机设置布袋除尘器进行处理锯边及砂光粉尘,经处理后由排气筒排放,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求。	锯边和砂光粉尘经旋风除尘+布袋除 尘器处理后通过排气筒进行排放,根 据监测结果,粉尘外排浓度满足《大 气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中的最高允 许排放浓度和最高允许排放速率的 要求,厂界粉尘浓度满足《大气污染 物综合排放标准》(GB16297-1996) 无组织排放监控浓度限值。	己落实
噪声	设备运行噪声	选用低噪声设备,采取隔声、 设备减震降噪措施。选用低 噪声设备,采取隔声、设备 减震降噪措施。	选用低噪声设备,采取隔声、设备减 震降噪措施。选用低噪声设备,采取 隔声、设备减震降噪措施。	己落实

<b>续</b> 表 4₋2	环评报告表环保措施落实情况
シナイス サーム	グレル 11X ロスXグロル 1日 川町分子 1日 1ル

验收污染物		环保设施		
项目	75条物	环评阶段	实际建设	况
	边角料	边角废料作锅炉燃料	边角废料外售	己落实
	收集粉尘、锅 炉灰渣	外售或作农肥使用	作农肥使用	已落实
田休	生活垃圾	由环卫部门统一收集处理	由环卫部门统一收集处理	己落实
固体 废物	废胶水罐	交由原厂家进行处理	交由原厂家进行处理	己落实
	活性炭			
	废胶水胶渣	委托具有危险废物处置资	委托具有危险废物处置资质的单位 处理	己落实
	废机油、废油	质的单位处理		
	桶、废手套	D. N.F Mar. N. J. B. Barrera		

# (2) 批复环保措施落实情况

验收监测期间,按照环评审批意见的要求及对策,项目各项环保措施均已落实。检查结果详见表 4-3。

表 4-3 环评审批意见落实情况

序号	审批意见提出的环境保护措施	该项目实际采取的环保措施	落实情况
1	(二)落实大气污染防治措施。本项目设置的 8t/h 蒸汽锅炉烟气经湿式静电除尘器处理后由风机引至 35m 高的烟囱(DA004)高空排放,需达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。热压及贴面废气采用集气罩收集经活性炭吸附装置处理后通过 15m 高的 1#排气简进行排放;锯边及砂光工序粉尘采用集气罩收集经布袋除尘器处理后由 15m 高的 3#排气简排放。热压及贴面废气、锯边及砂光工序粉尘有组织排放需达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率的要求。本项目厨房油烟经油烟净化器处理后由排烟管道引至楼顶高空排放,需满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)要求。	已落实大气污染防治措施。本项目 锅炉烟气经湿式静电除尘器处理后 由风机引至1根烟囱排放,满足《锅 炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表2中燃煤锅炉 污染物排放浓度限值要求,锅炉烟 气排气筒因考虑到安全问题,目前 建设了15m。热压及贴面废气采用 集气罩收集经活性炭光氧一体机处 理后通过15m高的排气筒进行排 放;锯边及砂光工序粉尘采用集气 罩收集经旋风除尘+布袋除尘器处 理后由15m高的排气筒排放。热压 及贴面废气、锯边及砂光工序粉尘 有组织排放需达到《大气污染物综 合排放标准》(GB16297-1996)表 2中的最高允许排放浓度和最高允 许排放速率的要求。本项目厨房油 烟经油烟净化器处理后由排烟管道 引至楼顶高空排放,满足《饮食业 油烟排放标准(试行)》 (GB18483-2001)要求	已落实

续表 4-3 环评审批意见落实情况

序号		12	صحيف المحفد
	审批意见提出的环境保护措施	该项目实际采取的环保措施	落实情况
2	(三)按照"雨污分流"原则建设排水系统。锅炉软水制备产生的尾水统一收集至雨水沉淀池后用于厂区洒水降尘;本项目生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准后排入园区污水处理厂,再经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002))一级标准中的A标准后排入武利江。	水系统。锅炉软水制备产生的尾水统 一收集至雨水沉淀池后用于厂区洒 水降尘;本项目生活污水经化粪池处	己落实
3	(四)本项目营运期采用低噪声设备,在基础上采取减振、消音、建筑隔声等降噪措施,项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类	目东、南、西、北厂界昼间噪声范围为 57.1-58.6dB(A),夜间噪声范围为	
4	(五)各种固体废弃物分类收集、按质处理。项目营运期木材边角废料用作锅炉燃料;除尘器收集的粉尘、锅炉灰渣外售或作农肥使用;废活性炭、废胶水胶渣、废机油及废油桶等危险废物经收集贮存于危废暂存间,定期交由具有危险废物处置资质的单位处理。废抹布、棉纱与生活垃圾一起交中环卫部门统一处理。	各种固体废弃物分类收集,按质处理。 项目边角废料外售;除尘器收集的粉 尘、锅炉灰渣作农肥使用;废活性炭、 废胶水胶渣、废手套、废机油及废油桶 等危险废物经收集贮存于危废暂存间, 定期交由具有危险废物处置资质的单 位处理,废抹布、棉纱与生活垃圾一起 交由环卫部门统一处理;废胶水罐交由 原厂家进行处理。	己落实
5	(六)加强风险事故防范意识,制定突发 环境事件应急预案,落实环境风险防范措 施。	暂未制定应急预案	己落实
6	三、严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护"三同时"制度。项目竣工后,按规定开展项目竣工环境保护验收工作。	严格执行环境保护设施与主体工程 同时设计、同时施工、同时投入使用 的环境保护"三同时"制度。项目竣工 后,应按照相关规定要求做好项目竣 工环境保护验收工作。	已落实

# 表五 验收监测质量保证及质量控制

# 5.1 监测分析方法

# 表 5-1 监测分析方法

类别	分析项目	方法名称及标准号	检出限或测 定下限
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 (HJ836-2017)	1.0mg/m <sup>3</sup>
	烟气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 (GB/T 16157-1996)及修改单	/
有组	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 (HJ 57-2017)	/
织废	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 (HJ693-2014)	/
	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 (GB/T 15516-1995)	$0.5 \text{mg/m}^3$
	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图 法 (HJ/T 398-2007)	/
	非甲烷总 烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 (HJ 38-2017)	0.07mg/m³ (以碳计)
工加	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T 15432-1995)及修改单	$0.001 \text{mg/m}^3$
无组 织废	甲醛	空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 (GB/T 15516-1995)	0.5mg/m <sup>3</sup>
气	非甲烷总 烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相 色谱法 (HJ 604-2017)	0.07mg/m³ (以碳计)
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 (HJ 1147-2020)	/
	化学需氧 量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 (HJ 828-2017)	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 (HJ 535-2009)	0.025mg/L
废水	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB/T 11901-1989)	4mg/L
	五日生化 需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD <sub>5</sub> )的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	0.5mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB/T 11893-1989)	0.01mg/L
噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	
采	样依据	大气污染物无组织排放监测技术导则(HJ/T 55-2000) 污水监测技术规范(HJ 91.1-2019) 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/L 及修改单 固定源废气监测技术规范(HJ/T 397-2007) 工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB 12348-2008)	Г 16157-1996)

#### 5.2 监测仪器

表 5-2 监测仪器一览表

序号	仪器设备名称	型号/规格	编号
1	便携式 pH 计	PHB-4	PX-B-0201
2	微生物生化培养箱	SPX-250B	PX-A-1801
3	实验室溶解氧仪	Bante810	PX-A-2101
4	万分之一天平	FA2004	PX-A-1401
5	电热鼓风干燥箱	101-3A	PX-A-1601
6	恒温恒湿箱	HWS-250B	PX-A-2201
7	酸碱两用滴定管	50ml	PX-FX-2-01
8	紫外可见分光光度计	UV752N	PX-A-0501 PX-A-0502
9	烟尘颗粒物浓度测试仪	MH3300 型	PX-B-0401
10	烟气采样/含湿量测试仪	MH3041B 型	PX-B-0501
11	大气/颗粒物采样器	MH1205 型	PX-B-0601 PX-B-0602 PX-B-0603
12	综合大气采样器	JCH-6120	PX-B-0604
13	便携式风向风速仪	PLC-16025	PX-B-0901
14	空盒气压表	DYM3	PX-B-1201
15	温湿度表	WS-1 型	PX-B-1301
16	多功能声级计	AWA5688	PX-B-1001
17	声校准器	AWA6002A	PX-B-1101
18	气相色谱仪	GC-90	2021052812
19	林格曼黑度图	/	PX-B-1701

### 5.3 监测人员能力

参与本项目现场监测人员及检测分析人员均持证上岗。

#### 5.4 各环境要素分析过程中的质量保证和质量控制

- (1)建设项目竣工环境保护验收现场监测按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》中质量控制与质量保证有关章节要求进行样品的采集、保存、分析。全程进行质量控制;
- (2) 依据《环境监测质量管理技术导则》(HJ630-2011)的有关要求,结合本次验 收监测工作内容,检测公司在监测人员、现场采样、监测分析及数据处理等方面制定了严

格的质量控制措施,样品接收与分析时间均在样品保存期内,确保监测数据的准确可靠;

- (3) 所有监测人员持证上岗,监测数据和技术报告实行三级审核制度;
- (4) 监测分析方法采用国家或有关部门颁布的标准(或推荐)分析方法;
- (5) 分析仪器均经计量部门检定合格、并在有效使用期内;
- (6) 声级计测量前后均经标准声源校准且合格,测试时无雨雪,无雷电,风速小于5.0m/s。

#### 5.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

- (1)被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围之间。
- (2) 对采样所用的仪器都分别进行气密性检查、流量校准、标气标定。废气采样及 分析仪器经计量部门检定、并在有效使用期内。
- (3) 采样和分析过程严格按照《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)进行。无组织废气采样点位符合《环境空气质量监测点位布设技术规范》(试行)(HJ664-2013)。

#### 5.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声测量按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)进行,选择 在生产正常、无雨雪、无雷电、风速小于 5m/s 时测量。监测时使用的声级计已经计量部 门检定、并在有效使用期内;声级计在测试前后用声校准器进行校准且合格。

#### 5.7 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

- 1. 水样品来源于当场采样、采样、监测方法符合《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019) 和《环境水质监测质量保证手册》(第四版)等的要求。
  - 2.对监测所用的仪器都进行了检查和校准,仪器都在有效试用期内。

# 表六 监测内容

# 6.1 污染源监测

# 1、废气监测

#### ①有组织废气

项目有组织废气监测内容详见表 6-1。

表 6-1 有组织废气监测内容

编号	监测点位	监测项目	监测频次
1	1#排气筒	甲醛、非甲烷总烃、烟气参数	
2	2#排气筒	颗粒物、烟气参数	连续监测2天 每天监测3次
3	3#锅炉排气筒	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、 烟气黑度、烟气参数	(4) (amen) 3 (b)

#### ②无组织废气

项目无组织废气共布设4个监测点,具体监测点名称及频次见表6-2。

表 6-2 无组织废气监测内容

编号	监测点位	监测项目	监测频次
1	G1 厂界上风向		
2	G2 厂界下风向	田歌 晒蛤粉 北田岭台权	 
3	G3 厂界下风向	甲醛、颗粒物、非甲烷总烃	连续监测2天,每天监测3次
4	G4 厂界下风向		

#### 2、废水监测

本项目生产无废水产生,生活污水经三级化粪池处理达标后,外排入园区污水处理厂。项目生活污水处理出口水质监测内容及频次见表 6-3。

表 6-3 废水监测内容一览表

类别	监测点位	监测项目	监测频次
废水	生活污水排放口	pH值、悬浮物、化学需氧量、 五日生化需氧量、氨氮	连续检测2天,每天采样4次
生活污	:水 — — — 化氢		表示废水监测点

图 6-1 废水监测点位示意图

## 3、厂界噪声监测

项目厂界噪声监测点位、频次详见表 6-4。

表 6-4 噪声监测点位、监测因子、频次一览表

编号	监测点位	监测项目	监测频次
1#	厂界东面外 1m 处		
2#	厂界南面外 1m 处	kk 21. \+ 1.+ 1. + 1.77 (*	每天昼间、夜间各监测 1 次,
3#	厂界西面外 1m 处	等效连续 A 声级(Leq)	连续监测2天。
4#	厂界北面外 1m 处		

#### 4、固体废物

项目一般工业固体废物、生活垃圾的管理执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单。

# 5、监测点位示意图

监测点位示意图见下图 6-2。

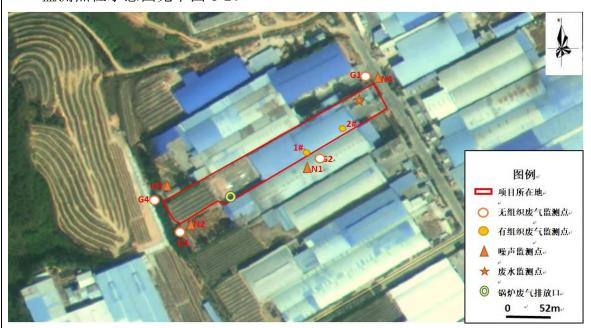


图 6-2 监测点位示意图

# 表七 验收监测结果及评价

# 7.1 验收监测期间生产工况记录

广西灵山县七星木业有限公司扩建年产 5 万立方米胶合板项目于 2021 年 12 月 8 日~9 日进行竣工验收监测。监测期间,企业生产工况见下表。

表 7-1 监测工况调查结果

监测日期	产品名称	设计生产能力	实际生产能力	生产负荷(%)
2021.12.8	胶合板	167	69	41.3
2021.12.9	胶合板	170	75	44.1

## 7.2 验收监测结果

## 1、监测环境条件说明

监测日期	风向	最大风速(m/s)	气温(℃)	气压 (kPa)	天气情况
2021.12.8	东北风	1.3	19.3~21.9	99.6~99.9	晴
2021.12.9	东北风	1.2	19.9~21.3	99.6~99.8	多云

# 2、废气监测结果

#### ①有组织废气监测结果:

项目 1#排气筒出口监测结果详见表 7-3, 2#排气筒出口监测结果详见表 7-4, 3# 锅炉废气排放口监测结果详见表 7-5。

# 表 7-3 1#排气筒出口监测结果

监测	监测			监	则结果			标准	达标
点位	时间	监测项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	限值	情况
		标干烟气量	m ¾h	2.47×10 <sup>4</sup>	2.43×10 <sup>4</sup>	2.44×10 <sup>4</sup>	2.45×10 <sup>4</sup>	/	/
		甲醛实测浓 度	mg/m <sup>3</sup>	1.0	0.9	0.7	0.9	25	达标
	2021. 12.8	甲醛排放速 率	kg/h	0.025	0.022	0.017	0.021	0.26	达标
		非甲烷总烃 实测浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.461	0.354	0460	0.425	120	达标
1#排		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.011	0.009	0.011	0.010	10	达标
气筒		标干烟气量	m ³h	$2.45 \times 10^4$	$2.44 \times 10^4$	$2.43 \times 10^4$	$2.44 \times 10^4$	/	达标
		甲醛实测浓 度	mg/m <sup>3</sup>	0.8	1.1	1.0	1.0	25	达标
	2021. 12.8	甲醛排放速 率	kg/h	0.020	0.027	0.024	0.024	0.26	达标
		非甲烷总烃 实测浓度	mg/m <sup>3</sup>	0.540	0.560	0.470	0.523	120	达标
		非甲烷总烃 排放速率	kg/h	0.013	0.014	0.011	0.013	10	达标

# 表 7-4 2#排气筒出口监测结果

监测	监测			监测	结果			标准	达标 情况
点位	时间	监测项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	限值	
		标干烟气 量	m ₹h	4.15×10 <sup>3</sup>	4.64×10 <sup>3</sup>	4.86×10 <sup>3</sup>	4.55×10 <sup>3</sup>	/	/
	2021. 12.8	颗粒物实 测浓度	mg/m <sup>3</sup>	17.9	15.3	17.4	16.9	120	达标
2#排		颗粒物排 放速率	kg/h	0.074	0.071	0.085	0.077	3.5	达标
气筒		标干烟气 量	m ³h	4.42×10 <sup>3</sup>	4.32×10 <sup>3</sup>	4.64×10 <sup>3</sup>	4.46×10 <sup>3</sup>	/	达标
	2021. 12.9	颗粒物实 测浓度	mg/m <sup>3</sup>	18.8	16.2	17.2	17.4	120	达标
		颗粒物排 放速率	kg/h	0.083	0.070	0.080	0.078	3.5	达标

	表7-5 3#锅炉废气排放口监测结果									
监测	监测	监测结果							达标	
点位	时间	监测项目	单位	第一次	第二次	第三次	均值	限值	情况	
		标干烟气量	m <sup>3</sup> /h	$4.50 \times 10^3$	$4.37 \times 10^3$	$4.54 \times 10^3$	$4.47 \times 10^3$	/	/	
		颗粒物实测 浓度	mg/m <sup>3</sup>	18.4	19.3	18.5	18.7	50	达标	
		颗粒物折算 浓度	mg/m <sup>3</sup>	19.5	20.1	20.0	19.9	50	达标	
		颗粒物排放 速率	kg/h	0.083	0.084	0.084	0.084	/	/	
		二氧化硫实 测浓度	mg/m <sup>3</sup>	7	5	9	7	300	达标	
	2021. 12.8	二氧化硫折 算浓度	mg/m <sup>3</sup>	7	5	10	7	300	达标	
		二氧化硫排 放速率	kg/h	0.031	0.022	0.041	0.031	/	/	
		氮氧化物实 测浓度	mg/m <sup>3</sup>	151	138	138	142	300	达标	
		氮氧化物折 算浓度	mg/m <sup>3</sup>	160	144	149	151	300	达标	
3#锅		氮氧化物排 放速率	kg/h	0.679	0.603	0.626	0.636	/	/	
炉废		烟气黑度	级	<1	<1	<1	<1	≤1	达标	
气排		标干烟气量	m <sup>3</sup> /h	$4.47 \times 10^3$	4.52×10 <sup>3</sup>	$4.55 \times 10^3$	$4.51 \times 10^3$	/	/	
气筒		颗粒物实测 浓度	mg/m <sup>3</sup>	19.4	19.8	19.6	19.6	50	达标	
		颗粒物折算 浓度	mg/m <sup>3</sup>	21.4	21.2	22.2	21.6	50	达标	
		颗粒物排放 速率	kg/h	0.087	0.089	0.085	0.087	/	/	
		二氧化硫实 测浓度	mg/m <sup>3</sup>	6	7	5	6	300	达标	
	2021. 12.9	二氧化硫折 算浓度	mg/m <sup>3</sup>	7	8	6	7	300	达标	
		二氧化硫排 放速率	kg/h	0.027	0.032	0.023	0.027	/	/	
		氮氧化物实 测浓度	mg/m <sup>3</sup>	175	163	156	165	300	达标	
		氮氧化物折 算浓度	mg/m <sup>3</sup>	193	175	177	182	300	达标	
		氮氧化物排 放速率	kg/h	0.781	0.736	0.710	0.742	/	/	
		烟气黑度	级	<1	<1	<1	<1	≤1	达标	

监测结果表明,项目热压及贴面工序 1#排气筒出口甲醛废气最高排放浓度为 1.0mg/m³,最高排放速率为 0.024kg/h,非甲烷总烃最高排放浓度为 0.560mg/m³,最高排放速率为 0.014kg/h,均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物有组织排放二级标准限值; 锯边砂光粉尘最高排放浓度为 17.4mg/m³,最高排放速率为 0.078kg/h,满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物有组织排放二级标准限值; 锅炉废气静电除尘器出口废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物最高折算浓度分别为 21.6mg/m³、7mg/m³、182mg/m³,最高排放速率分别为 0.087kg/h、0.031kg/h、0.742kg/h,各污染物浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表 2 新建燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求。

## ②无组织废气

项目无组织废气监测结果见表 7-6。

表 7-6 无组织废气监测结果

N +	III DEL EL IX	der v.t		监测结果	
采样日期	监测点位	频次	甲醛 (mg/m³)	颗粒物(mg/m³)	非甲烷总烃(mg/m³)
		1	ND	0.133	ND
	G1 厂界上风向	2	ND	0.167	ND
		3	ND	0.183	ND
		1	ND	0.250	ND
	G2 厂界下风向	2	ND	0.267	ND
2021.12.8		3	ND	0.251	ND
2021.12.8		1	ND	0.300	ND
	G3 厂界下风向	2	ND	0.350	ND
		3	ND	0.351	ND
		1	ND	0.317	ND
	G4 厂界下风向	2	ND	0.367	ND
		3	ND	0.384	ND
		1	ND	0.167	ND
	G1 厂界上风向	2	ND	0.184	ND
2021 12.0		3	ND	0.200	ND
2021.12.9		1	ND	0.300	ND
	G2 厂界下风向	2	ND	0.284	ND
		3	ND	0.250	ND

	续表 7-6 无组织废气监测结果									
₩ H #H		PT VA		监测结果						
<b>米样</b> 日期	监测点位	频次	甲醛 (mg/m³)	颗粒物 (mg/m³)	非甲烷总烃(mg/m³)					
		1	ND	0.284	ND					
	G3 厂界下风向	2	ND	0.334	ND					
2021 12 0		3	ND	0.283	ND					
2021.12.9		1	ND	0.317	ND					
	G4 厂界下风向	2	ND	0.301	ND					
		3	ND	0.350	ND					
标准	浓度限值(mg/m	1 <sup>3</sup> )	0.2	1.0	4.0					
	达标情况			达标	达标					

注: 1、"ND"表示未检出或监测结果低于检出限,方法检出限。

由表 7-6 可知,项目厂界下风向无组织颗粒物排放最大浓度值为 0.384mg/m³,甲 醛排放最大浓度值<0.2mg/m³,非甲烷总烃排放最大浓度值<4.0mg/m³,项目无组织 废气颗粒物、甲醛、非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

### 2、废水监测结果

项目废水出水水质监测结果见下表:

表 7-7 水质监测结果 单位: mg/L (pH 值无量纲)

采样 位置	采样 日期	检测项目	检测结果					标准	达标
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值 或范围	限值	情况
生活水放口	2021 .12.8	pH 值	7.21	7.26	7.23	7.30	7.21~7.30	6~9	达标
		化学需氧 量	45	56	49	50	50	500	达标
		五日生化 需氧量	13.5	19.5	14.5	16.5	16.0	300	达标
		悬浮物	36	30	32	37	34	400	达标
		氨氮	19.4	19.8	20.0	19.6	19.7	/	/
		总磷	6.94	6.86	6.79	6.79	6.84	/	/
	2021 .12.9	pH 值	7.32	7.24	7.32	7.27	7.24~7.32	6~9	达标
		化学需氧 量	57	61	66	63	62	500	达标

<sup>2、</sup>执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 新污染源大气污染物无组织排 放限值。

		约	<b>卖表 7-7</b>	表 7-7 水质监测结果 单位: mg/L (			(pH 值无量纲)		
采样 位置	采样 日期	检测项目	检测结果					标准	达标
			第一次	第二次	第三次	第四次	平均值 或范围	限值	情况
生活 污水 排放 口	2021 .12.9	五日生化 需氧量	21.4	25.4	29.4	26.4	25.6	300	达标
		悬浮物	39	42	42	43	42	400	达标
		氨氮	20.4	19.6	20.5	20.7	20.3	/	/
		总磷	7.16	7.08	7.23	7.19	7.16	/	/

监测结果表明:项目生活污水废水经化粪池处理后的各监测因子均满足《污水综 合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准限值要求。

## 3、噪声

项目厂界噪声监测结果见表 7-8。

				标准限值	达标		
监测时间	监测点位	昼间	夜间	昼间	夜间	情况	
	1#厂界东面 外 1m 处	57.1	46.4	65	55	达标	
2021 12 0	2#厂界南面 外 1m 处	57.6	46.5	65	55	达标	
2021.12.8	3#厂界西面 外 1m 处	58.1	47.4	65	55	达标	
	4#厂界北面 外 1m 处	58.5	46.9	65	55	达标	
	1#厂界东面 外 1m 处	57.4	47.1	65	55	达标	
2021.12.9	2#厂界南面 外 1m 处	57.8	46.7	65	55	达标	
2021.12.9	3#厂界西面 外 1m 处	58.6	47.5	65	55	达标	
	4#厂界北面 外 1m 处	58.3	46.3	65	55	达标	

监测结果表明项目厂界昼间噪声监测结果在 57.1~58.6dB (A)之间, 夜间噪声监测 结果在 46.3~47.5dB (A)之间,均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 中的3类标准要求。

#### 4、固体废物

在实际运营中,项目产生的边角料、收集粉尘、锅炉灰渣等均属于一般工业固废。

#### (1) 一般固体废物

项目边角废料外售;锅炉灰渣和收集粉尘作农肥使用。

#### (2) 生活垃圾

项目生活垃圾统一收集委托当地环卫部门定期清运。

#### (3) 危险废物

项目运营期间产生的危险废物主要为项目产生的废胶水胶渣、废活性炭和废手套均属于危险废物,交由具有危废处置资质的单位进行处置。危险废物的转运严格按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定,实行联单制度。项目设置一间危险废物暂存间,已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其他相关规范要求进行建设、管理。

项目产生的危险废物均严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及其他相关规范要求进行管理,并委托有资质单位(即防城港市诺克环境科技有限公司)清理处置。防城港市诺克环境科技有限公司为具备合法危险废物经营许可证的处置单位,其危险废物处置协议见附件 6。

#### (4) 危险废物暂存间设置

项目危险废物暂存间已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(及2013年修订)进行建设,项目危险废物分区进行堆放,设置具备防风、防雨、防晒、防渗漏等措施,并按规范设置了标志牌。

### (5) 危险废物管理情况

项目对危险废物开展全过程管理制度,组织制定了《危险废物台帐管理》,并按照要求建立公司《危险废物企业内部报表》。同时根据危险废物的管理流程,具有各生产工段危险废物产生、贮存、利用和处置等记录,危险废物入库、贮存、出库记录及各类物料记录完善。

## 表八 验收监测结论及建议

### 8.1 工程概况

广西灵山县七星木业有限公司位于钦州市灵山县武利镇钦廉林场武利工业园,于 2012年2月取得灵山县环境保护局《关于广西灵山县七星木业有限公司年产3万m³ 胶合板生产线建设项目环境影响报告表的批复》(灵环审字〔2012〕10号);且2016年5月11日取得灵山县环境保护局《关于广西灵山县七星木业有限公司年产30000m³ 胶合板生产线建设项目竣工环境保护验收申请的批复》(灵环综验〔2016〕9号)。

2021年6月,钦州市生态环境局综合行政执法支队执法人员对现场进行检查发现,广西灵山县七星木业有限公司因未办理建设项目环境评价手续,擅自扩建1台4t/h蒸汽锅炉,违反《建设项目环境保护管理条例》第十九条"编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目,其配套建设的环境保护设施经验收合格,方可投入生产或者使用;未经验收或者验收不合格的,不得投入生产或者使用"的规定。经钦州市生态环境局调查核实,处以罚款人民币柒仟叁佰元整(¥7300.00元)。因锅炉废气排放口颗粒物最高折算浓度为470mg/m³,超过《锅炉大气污染物排放标准》

(GB13271-2014)表 2 中颗粒物最高允许排放浓度 50mg/m³ 的 8.4 倍。违反《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条"企业事业单位和其他生产经营者建设对大气环境有影响的项目,应当依法进行环境影响评价、公开环境影响评价文件;向大气排放污染物的,应当符合大气污染物排放标准,遵守重点大气污染物排放总量控制要求"的规定。经钦州市生态环境局调查核实,处以罚款人民币贰拾万元整(¥2000000.00元)。总计罚款人民币贰拾万柒仟叁佰元整(¥207300.00元)。广西灵山县七星木业有限公司已于 2021年 12 月缴清罚款(详见附件 3)。

2021年10月,长沙众宇环保技术有限公司编制《广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目环境影响报告表》,该项目报告表于2021年11月取得钦州市生态环境局关于《广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目环境影响报告表的批复》(钦灵环审〔2021〕53号)。在取得环评批复之后,项目自2021年11月进行整改,完善各项环保措施,于2021年12月开始进行生产调试。扩建项目实际安装4t/h锅炉,一期工程年产2万立方米胶合板。项目工程实际投资1000万元,实际环保投资约为62万元,实际环保投资占总投资的6.2%。

## 8.2 项目工程变动情况

对比生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单(试行)》(环办环评函(2020)688号),2020年12月13日文中有关规定,本项目经现场调查核实,本项目经现场调查核实,项目性质、规模、地点、生产工艺及环保措施等与环评报告表及审批意见基本一致。本次验收调查,热压及贴面废气由原设计"活性炭吸附装置+15m排气筒达标排放"变更为"活性炭光氧一体机+15m排气筒达标排放";锯边砂光粉尘由原设计的"布袋除尘器+15m高排气筒达标排放"变更为"旋风除尘+布袋除尘器+15m排气筒达标排放",不属于重大变更。

# 8.3 环境管理制度调查结论

(1)"三同时"执行情况

2021年10月,广西灵山县七星木业有限公司提交了《广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目环境影响报告表》;2021年11月26日钦州市生态环境局以《关于广西灵山县七星木业有限公司扩建年产5万立方米胶合板项目环境影响报告表的批复》(钦灵环审(2021)53号)批复文件同意项目建设。

2021年12月8日~9日委托广西普祥检测科技有限公司进行验收监测并出具监测报告。项目已落实环保工程及主体工程"同时设计,同时施工、同时投入使用"的三同时制度和环境保护验收制度。

(2) 环境保护档案管理情况

公司建立有完善的环保管理机构,建立由总经理负责的公司环境保护工作机构,公司安全环保部负责全公司环境保护管理。环境保护相关事项主要由总经理直管,环境影响报告表,环评批复、应急预案及有关环保法律、法规、制度等文件收集齐全,均能归档管理。

- (3)项目建设过程中,基本落实了环境影响报告表及其批复提出的环保措施要求:
  - (4)运行期间未发生重大安全事故及环境污染事故。

# 8.4 污染物达标排放监测结果

#### (1) 验收监测工况

监测期间,企业正常、稳定运营,符合建设项目竣工环境保护验收监测技术规定的验收要求。

#### (2) 废气

监测结果表明,项目锅炉静电除尘器出口废气可满足《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表 2 中规定的浓度限值的要求;热压工序经活性炭光氧一体机处理后甲醛废气污染物排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关排放限值要求;锯边砂光工序经旋风除尘+布袋除尘器处理后粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)相关排放限值要求。食堂油烟废气经油烟净化器处理后由排烟管道引至楼顶排放。

项目无组织废气颗粒物、甲醛满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 无组织排放监控浓度限值要求。

#### (2) 废水

项目生产无废水产生,生活污水经三级化粪池处理达标后,外排入园区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级标准中的A标准后排放至武利江。经监测结果表明:项目废水经化粪池处理后水质可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4 三级标准限值要求。

#### (4) 噪声

项目运营期设备主要为过胶机、锯边机、热压机等设备运转过程中产生的噪声,选用低噪声设备,采取基础减振等措施减轻噪声等降噪措施。监测结果表明项目厂界昼间噪声监测结果在57.1~58.6dB(A)之间,夜间噪声监测结果在46.3~47.5dB(A)之间,均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求:

#### (5) 固体废物

在实际运营中,项目产生的固体废物有一般工业固废(边角料、收集粉尘、锅炉灰渣)、职工生活垃圾以及危险废物(废胶水胶渣、废活性炭、废手套)。其中项目产生边角料外售。项目收集的粉尘、锅炉灰渣提供给周围的农户用作农肥使用。生活

垃圾统一收集后,交由环卫部门定时清运处置。废胶水罐交由原厂家进行处理。项目产生的废手套、胶水胶渣和废活性炭等均属于危险废物,均交由有资质的防城港市诺克环境科技有限公司定期上门处置,防城港市诺克环境科技有限公司为具备合法危险废物经营许可证的处置单位。项目设置一间危险废物暂存间,已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其他相关规范要求进行建设、管理。

## 8.6 综合结论

项目在建设和运行期间执行了环境影响评价制度和"三同时"制度,基本落实了环评报告及其批复文件中提出的各项环保措施。运营期间环保设施正常运行,废气、废水、厂界噪声均达标排放,项目产生的固体废物按要求贮存及危险废物委托有资质的单位进行处置。综上所述,项目基本符合环保验收条件要求。

## 8.7 后续要求

- (1) 按规定加高锅炉烟气排气筒。
- (2) 胶水罐区集中堆放,设围堰。
- (3) 按"雨污分流"原则,建雨水沟和污水沟,收集木料堆场渗液,并处理后排入污水处理厂。
  - (4) 加强绿化建设, 多种植树木, 起到净化空气、美化环境、隔声降噪的作用。
- (5)加强日常管理工作,杜绝项目废气污染物事故性排放情况发生,防止"跑、冒、滴、漏"现象的发生。
- (6) 危险废物严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单中的相关要求贮存、收集以及处理。危险废物定期交由有资质的公司进行处置,严格按照危险废物转移联单进行管理。